

Datenblatt Artikel FE-S-40-20

Technische Daten und Anwendungssicherheit

Webcraft GmbH
 Industriepark 206
 78244 Gottmadingen, Deutschland


Telefon: +49 7731 939 839 1

www.supermagnete.de
 support@supermagnete.de

1. Technische Angaben

Scheibenmagnet Ø 40 mm, Höhe 20 mm, hält ca. 4,7 kg, Ferrit, Y35, unbeschichtet

Artikel-ID	FE-S-40-20
EAN	7640155432153
Werkstoff	Ferrit
Form	Scheibe
Durchmesser	40 mm(+/- 0,8 mm)
Höhe	20 mm(+/- 0,1 mm)
Magnetisierungsrichtung	axial (parallel zu Höhe)
Beschichtung	unbeschichtet
Herstellungsart	gesintert
Magnetisierung	Y35
Haftkraft	ca. 4,7 kg (ca. 46,1 N)
Verschiebekraft	ca. 940 g (ca. 9,22 N)
max. Einsatztemperatur	250°C
Farbe	Grau
Gewicht	121,8937 g
Curie-Temperatur	450 °C
Remanenz Br	4000-4100 G, 0.40-0.41 T
Koerzitivfeldstärke bHc	2.20-2.45 kOe, 175-195 kA/m
Koerzitivfeldstärke iHc	2.26-2.51 kOe, 180-200 kA/m
Energieprodukt (BxH)max	3.8-4.0 MGOe, 30.0-32.0 kJ/m ³

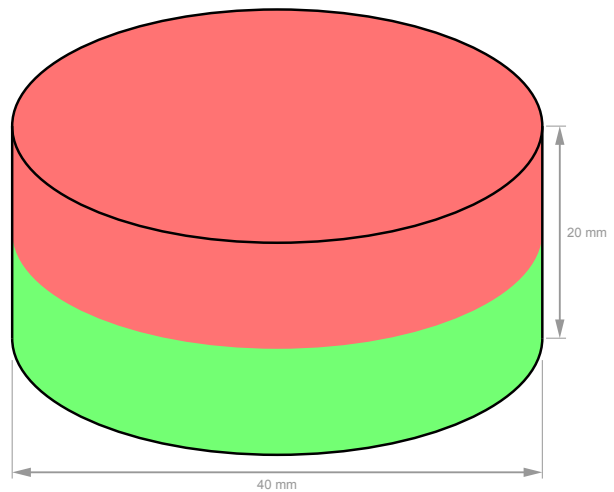


Produkt entspricht der aktuellsten europäischen RoHS Richtlinie.







Produkt entspricht der aktuellsten europäischen REACH Verordnung.



2. Warnhinweise

Warnung 	Herzschrittmacher Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. <ul style="list-style-type: none"> • Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen. • Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr. <ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie als Träger solcher Geräte einen genügenden Abstand zu Magneten ein: www.supermagnete.de/faq/distance • Warnen Sie Träger solcher Geräte vor der Annäherung an Magnete.
---	---

3. Handhabung und Lagerung

Vorsicht 	Magnetisches Feld <p>Magnete erzeugen ein weit reichendes, starkes Magnetfeld. Sie können unter anderem Fernseher und Laptops, Computer-Festplatten, Kreditkarten und EC-Karten, Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Halten Sie Magnete von allen Geräten und Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.• Beachten Sie unsere Tabelle mit empfohlenen Abständen: www.supermagnete.de/faq/distance
Hinweis 	Wirkung auf Menschen <p>Magnetfelder von Dauermagneten haben nach gegenwärtigem Wissensstand keine messbare positive oder negative Auswirkung auf den Menschen. Eine gesundheitliche Gefährdung durch das Magnetfeld eines Dauermagneten ist unwahrscheinlich, kann aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vermeiden Sie zu Ihrer Sicherheit einen dauernden Kontakt mit den Magneten.• Bewahren Sie große Magnete mindestens einen Meter von Ihrem Körper entfernt auf.
Hinweis 	Temperaturbeständigkeit <p>Ferrit-Magnete können bei Temperaturen von -40 °C bis 250 °C eingesetzt werden. Bei niedrigeren und höheren Temperaturen verlieren sie dauerhaft einen Teil ihrer Haftkraft.</p> <p>Verwenden Sie Ferrit-Magnete nicht an Orten, wo sie Temperaturen von unter -40 °C oder von über 250 °C ausgesetzt sind.</p>
Hinweis 	Mechanische Bearbeitung <p>Ferrit-Magnete sind spröde. Beim Bohren oder Sägen eines Magneten mit ungeeignetem Werkzeug kann der Magnet zerbrechen.</p> <p>Verzichten Sie auf das mechanische Bearbeiten von Magneten, wenn Sie nicht über die notwendigen Maschinen und Erfahrung verfügen.</p>

4. Hinweise zum Transport

Vorsicht 	Luftfracht <p>Magnetfelder von nicht sachgemäß verpackten Magneten können die Navigationsgeräte von Flugzeugen beeinflussen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Unfall führen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Versenden Sie Magnete nur in Verpackungen mit genügender magnetischer Abschirmung per Luftfracht.• Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften: www.supermagnete.de/faq/airfreight
Vorsicht 	Postversand <p>Magnetfelder von nicht sachgemäß verpackten Magneten können Störungen an Sortiergeräten verursachen und empfindliche Güter in anderen Paketen beschädigen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Beachten Sie unsere Tipps für den Versand: www.supermagnete.de/faq/shipping• Verwenden Sie eine großzügig bemessene Schachtel und platzieren Sie die Magnete mit Hilfe von Füllmaterial in der Mitte des Paketes.• Ordnen Sie die Magnete in einem Paket so an, dass sich die Magnetfelder gegenseitig neutralisieren.• Verwenden Sie wenn nötig Eisenbleche, um das Magnetfeld abzuschirmen.• Für den Versand per Luftfracht gelten strengere Regeln: Beachten Sie den Warnhinweis "Luftfracht".

TARIC-Code: 8505 1910 90 0

Ursprung: China

Für weitere Informationen zu Magneten konsultieren Sie bitte die Seite
<https://www.supermagnete.de/faqs>

Stand der Daten: 08.11.2024